

工業用水の漏水事故について（最終報）

（下線部は前回からの変更点）

8月18日（木）、東毛工業用水道において、以下のとおり漏水事故（2箇所）が発生しました。

1 事故発生年月日

令和4年8月18日（木曜日）

- ① 13時頃
- ② 14時30分頃

2 事故箇所

- ① 太田市細谷町地内
- ② 伊勢崎市下蓮町地内

3 漏水事故管

- ① 口径：600ミリメートル、管種：ダクタイル鋳鉄管、布設年度：昭和61年度
- ② 口径：600ミリメートル、管種：ダクタイル鋳鉄管、布設年度：平成5年度

4 漏水原因

- ① 分岐管の止水蓋固定ボルトの老朽化による破断
- ② 空気弁用補修弁の老朽化による破損

5 現場状況

- ① 漏水により道路が陥没し、乗用車1台が身動き不能となる
道路内の砂利が流出し、周囲の田畑・倉庫内に流入
- ② 調査中
マンホールから高さ約10mの水が噴出し、周囲の田畑へ流入するが、人的被害、田畑への土砂流入等の被害はなし

6 対応状況

- ① 14時 5分 分岐管前後の仕切弁を全閉し漏水停止
太田西部工業団地への給水停止
- 15時58分 乗用車は自走不可能なため、レッカーで移動
- 16時 4分 別ルート of 仕切弁を開け、太田西部工業団地への給水再開

- 19時43分 止水蓋の固定ボルト交換完了、碎石による埋め戻し作業開始
- 21時34分 埋め戻し（仮復旧）完了、道路開放
- ② 18時 漏水箇所の仕切弁を全閉し漏水停止
伊勢崎南部工業団地、八斗島工業団地への給水停止
- 20時17分 空気弁・補修弁交換完了
- 21時 仕切弁を開け伊勢崎南部工業団地、八斗島工業団地への給水再開
【復旧作業完了】

7 影響

- ① 太田西部工業団地の断水時間 14時5分～16時4分
被災した乗用車に乗っていた2名が、昨夜、痛みが生じたため医療機関を受診
- ② 伊勢崎南部工業団地、八斗島工業団地の断水時間 18時～21時

8 今後の対応

- ① ~~破断したボルトを交換し、道路を埋め戻す~~
本日（19日）、埋め戻し（仮復旧）箇所のアスファルト舗装を実施
周囲の田畑・倉庫内へ流入した砂利の撤去を実施
受診された方には適切に対応していく
- ② 作業中
周囲の田畑への影響を確認し、対応を実施

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

